

# WP 65


## Betriebsanleitung



WP 65  
Geräteübersicht


Legen Sie das Lötwerkzeug bei Nichtgebrauch  
immer in der Sicherheitsablage ab.

WDH 10

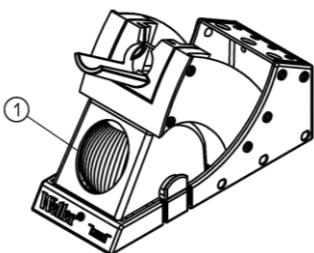

1. Reinigungseinsatz
2. Lötspitze
3. Spitzenhülse
4. Temperaturbeständige antistatische Silikonleitung
5. Verriegelbarer Anschlussstecker

WP 65

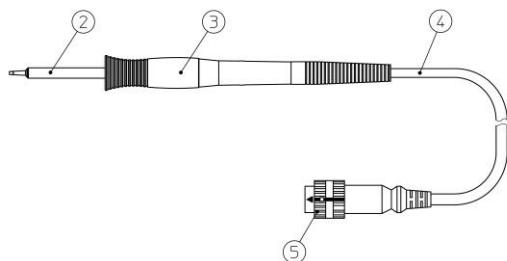

4D9R1039

# Inhaltsverzeichnis

DE

1	Zu dieser Anleitung .....	3
2	Zu Ihrer Sicherheit .....	3
3	Lieferumfang.....	5
4	Gerätebeschreibung .....	5
5	Inbetriebnahme des Gerätes.....	6
6	Wechsel der WP 65 Lötpitzen .....	6
7	Zubehör .....	7
8	Entsorgung .....	8
9	Garantie.....	8

## 1 Zu dieser Anleitung

Wir danken Ihnen für das mit dem Kauf des Weller Lötkolbens WP 65 erwiesene Vertrauen. Bei der Fertigung wurden strengste Qualitätsanforderungen zugrunde gelegt, die eine einwandfreie Funktion des Gerätes sicherstellen.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, um den Lötkolben WP 65 sicher und sachgerecht in Betrieb zu nehmen, zu bedienen, zu warten und einfache Störungen selbst zu beseitigen.

- ▷ Lesen Sie diese Anleitung und die beiliegenden Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des Lötkolbens WP 65 durch.
- ▷ Bewahren Sie diese Anleitung so auf, dass sie für alle Benutzer zugänglich ist.

### 1.1 Einzuhaltende Richtlinien

Der Weller Lötkolben WP 65 entspricht der EG-Konformitätserklärung gemäß den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2011/65/EU (RoHS).

### 1.2 Geltende Unterlagen

- Betriebsanleitung für Ihre Versorgungseinheit
- Betriebsanleitungen für WP 65

## 2 Zu Ihrer Sicherheit

- Der Lötkolben WP 65 wurde nach dem neuesten Stand der Technik und anerkannten Sicherheitsregeln und -bestimmungen entsprechend hergestellt.
- Bei Nichtbeachtung der beiliegenden Sicherheitsinformationen und aufgeführten Warnhinweise besteht jedoch die Gefahr von Personen- und Sachschäden.
- Geben Sie den WP 65 Lötkolben nur zusammen mit dieser Betriebsanleitung weiter.

- Der Hersteller ist nicht haftbar für Schäden, die aus einer unsachgemäßen Verwendung des Werkzeugs oder unerlaubten Veränderungen am Gerät entstehen.

## 2.1 Beachten Sie bitte Folgendes:

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Allgemeine Hinweise</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Legen Sie den Lötkolben WP 65 immer in die vorgesehene Sicherheitsablage.</li><li>- Entfernen Sie alle entzündbaren Objekte aus der Nähe des heißen Lötwerkzeugs.</li><li>- Tragen Sie bei der Arbeit mit WP 65 entsprechende Schutzkleidung.</li><li>- Lassen Sie den heißen WP 65 nie unbeaufsichtigt.</li><li>- Führen Sie keine Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen aus.</li><li>- Antistatische Kunststoffe sind zur Verhinderung von statischen Ladungen mit leitenden Füllstoffen versehen. Dadurch sind auch die Isolereigenschaften des Kunststoffes vermindert.<br/>Führen Sie keine Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen aus.</li><li>- Tragen Sie bei Löt- oder Entlötanwendungen immer einen Augenschutz.</li><li>- Lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung der jeweiligen verwendeten Weller Versorgungseinheit</li></ul>   |
| <b>Umgang mit Löt-/Entlöt-spitzen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Legen Sie heiße Löt- oder Entlötspitzen weder auf die Arbeitsfläche oder auf Kunststoffflächen noch lassen Sie sie dort zurück.</li><li>- Benetzen Sie beim ersten Aufheizen des Kolbens die verzинnten Löt-/Entlötspitzen mit Lot, wodurch lagerbedingte Oxidschichten oder Unreinheiten von den Löt- bzw. Entlötspitzen entfernt werden.</li><li>- Vergewissern Sie sich, dass bei Arbeitsunterbrechungen zwischen Löten und Entlöten sowie vor der Lagerung des Gerätes die Löt-/Entlötspitzen gut benetzt sind.</li><li>- Verwenden Sie keine aggressiven Flussmittel.</li><li>- Immer darauf achten, dass die Löt-/Entlötspitzen ordnungsgemäß sitzen.</li><li>- Wählen Sie die möglichst geringste Arbeitstemperatur.</li><li>- Wählen Sie die möglichst größte Löt-/Entlötspitzenform für die Anwendung: ca. so groß wie das Lötpad.</li><li>- Benetzen Sie die Löt-/Entlötspitzen gut, um effiziente Wärmeübertragung zwischen Löt-/Entlötspitzen und Lötpunkt zu gewährleisten.</li><li>- Schalten Sie das System ab, wenn Sie das Löt-/Entlötwerkzeug über längere Zeit nicht verwenden möchten.</li><li>- Benetzen Sie die Spitzen vor Ablegen des Löt-/Entlötwerkzeugs in der Sicherheitsablage.</li><li>- Geben Sie das Lot direkt auf die Lötstelle, nicht auf die Löt-/Entlötspitzen.</li><li>- Wenden Sie auf die Löt-/Entlötspitzen keine übermäßige Kraft an.</li><li>- Immer darauf achten, dass der Lötkolben ordnungsgemäß in der Sicherheitsablage liegt.</li></ul> |

## 2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den WP 65 Lötkolben ausschließlich für den in der Betriebsanleitung bezüglich Lösen, Verstauung und Ablage von elektronischen Bauteilen angegebenen Zweck unter den hier beschriebenen Bedingungen. Der bestimmungsgemäße Gebrauch des Lötkolbens WP 65 beinhaltet auch, dass

- Sie diese Anleitung beachten,
- Sie alle weiteren Begleitunterlagen beachten,
- Sie die nationalen Unfallverhütungsvorschriften am Einsatzort beachten.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus unsachgemäßem, nicht dem in der Betriebsanleitung beschriebenen Gebrauch oder unerlaubten Änderungen am Gerät resultieren.

## 3 Lieferumfang

**WP 65 verpackt** T0052921599

- WP 65 Lötkolben, T0052921599
- XNT A Lötspitze Ø 1,6 mm T0054485100
- Betriebsanleitung WP 65

**Zusätzlich beim WP 65 Lötset** T0052921699

- WDH 10 Sicherheitsablage T0051512199
- Steckverbinder für Fußplatte T0058703153
- Betriebsanleitung WDC 2

## 4 Gerätebeschreibung

### 4.1 Lötkolben WP 65

Der WP 65 Lötkolben zeichnet sich durch ein sehr schnelles und präzises Erreichen der Lötspitzentemperatur aus. Aufgrund seines besonders leistungsfähigen 65 W Heizelementes wird ein ausgezeichnetes dynamisches Verhalten erreicht. Zusammen mit der schlanken Bauform und der kurzen Distanz vom Griff zur Lötspitze findet dieser Lötkolben universellen Einsatz von extrem feinen Lötarbeiten, bis hin zu solchen mit erhöhtem Wärmebedarf. Der WP 65 kann nur mit einer optionalen Schaltablage in Standby bzw. Aus geschaltet werden. Das Einstellen der Standbytemperatur sowie die Schaltzeiten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung der jeweils verwendeten Versorgungseinheit.

## 4.2 Technische Daten

Temperaturbereich	100°C - 450°C (212°F - 850°F)
Werkzeugkabel	Silikonkautschuk, hitzebeständig
Heizelement	Integriertes Heizdrahtelement
Temperatursensor	Platinsensor
Heizleistung	65 W
Spannung (Heizung)	24 V
Aufheizzeit	(ca.) 7 s (50°C auf 380°C) (120°F auf 660°F)
Anschluss	6 poliger St. verpolungssicher mit Verriegelung
Gewicht	30 g incl. Spitze ohne Kabel
Spitzentyp	XNT-Baureihe
Versorgungseinheit	Weller Stationen

## 5 Inbetriebnahme des Gerätes

### WARNUNG! Verbrennungsgefahr



Die Lötpitzen vom Lötkolben werden beim Löt-/Entlötvorgang sehr heiß.

Bei Berührung der Spitzen besteht Verbrennungsgefahr.

- ▷ Berühren Sie nicht die Lötpitzen und halten Sie entzündbare Objekte fern.

1. Den Lötkolben WP 65 vorsichtig auspacken.
2. Den Lötkolben in der Sicherheitsablage WDH 10 ablegen.
3. Den Anschlussstecker (5) an der Versorgungseinheit anschließen und durch Drehen im Uhrzeigersinn verriegeln.
4. Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Typenschild der Versorgungseinheit übereinstimmt.
5. Die Versorgungseinheit einschalten und die gewünschte Temperatur einstellen.
6. Hat das Werkzeug die gewünschte Temperatur erreicht, die Lötpitze mit Lot benetzen.

## 6 Wechsel der WP 65 Lötpitzen

### WARNUNG! Verbrennungsgefahr



Die Lötpitze wird bei Löt- und Entlötvorgängen sehr heiß.

Bei Berührung der Lötpitze besteht Verbrennungsgefahr.

- ▷ Das Lötwerkzeug muss in ausgeschaltetem Zustand mindestens 3 Minuten in der Sicherheitsablage (WDH 10) verbleiben, bis die Lötpitze abgekühlt ist. Lötpitzen dürfen nur gewechselt werden, wenn sie kalt sind.

## Auswechseln einer verbrauchten Spitze

1. Lötkolben in die Sicherheitsablage WDH 10 legen.
2. Netzschalter der Versorgungseinheit ausschalten.
3. Drei Minuten warten, bis die Lötspitze abgekühlt ist.
4. Lötkolben mit der Spitze leicht nach unten halten.  
Lötkolben am hinteren Griffteil fest halten und  
Spitzenhülse (3) mit Linksdrehung abschrauben  
Spitzenhülse (3) nach vorne abziehen  
Lötspitze (2) befindet sich nun lose im Spitzenhülse (3)



**Hinweis** Die Lötspitze / Messspitze nicht auf dem Reinigungswolle oder Kunststoffoberflächen ablegen bzw. abkühlen. Bei der Verwendung von mehreren Lötspitzentypen, wird empfohlen die Lötspitze (2) und den Spitzenhülse (3) zusammen in dem Wechselsystem zu verwenden (siehe 3 Bild oben).

Die Wärmeübertragungsflächen von Lötspitze und Heizkörper sauber halten. Das Heizelement darf nicht mit Lötzinn in Berührung kommen.

### Einsetzen einer neuen Lötspitze

5. Lötspitze mit der Spitze nach vorne in Spitzenhülse einlegen.  
Spitzenhülse zusammen mit der Lötspitze über das Heizelement schieben und mit Rechtsdrehung festdrehen.
6. Netzschalter der Versorgungseinheit einschalten und die gewünschte Temperatur einstellen.

## 7 Zubehör

### 7.1 XNT Lötspitzen für den Lötkolben WP 65

Siehe Tabelle XNT Lötspitzen für Lötkolben WP 65 am Ende dieser Anleitung und auf [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com)

### 7.2 Ersatzteile und Zubehör für WP 65

Bestell-Nr.	Beschreibung
T0052921599	WP 65 Lötkolben
T0051512199	Sicherheitsablage WDH 10
T0051516199	Sicherheitsablage WDH 10T
T0051384199	Spiralwolle für Reinigungseinsatz für WDC 2



## 8 Entsorgung

Entsorgen Sie ausgetauschte Geräteteile, Filter oder alte Geräte gemäß den Vorschriften Ihres Landes.

## 9 Garantie

Die Mängelansprüche des Käufers verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung an ihn. Dies gilt nicht für Rückgriffsansprüche des Käufers nach §§ 478, 479 BGB.

Aus einer von uns abgegebenen Garantie haften wir nur bei Ansprüchen, wenn die Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie von uns schriftlich und unter Verwendung des Begriffs „Garantie“ abgegeben worden ist.

**Technische Änderungen vorbehalten!**

Die aktualisierten Betriebsanleitungen finden Sie unter  
[www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

# WP 65

## Operating Instructions




## WP 65


### Hardware Overview

Always place the soldering tool in the safety rest while not in use.

WDH 10

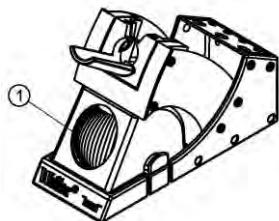

WP 65

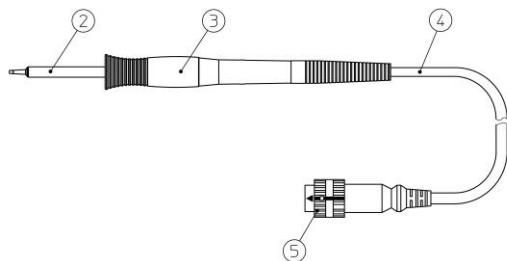

4D9R1039

- 
- 1. Cleaning element
  - 2. Soldering tip
  - 3. Barrel
  - 4. Heat-resistant antistatic silicon cable
  - 5. Lockable connector plug

## Table of Contents

1	About these instructions.....	3
2	For your safety.....	3
3	Included in delivery .....	5
4	Device description.....	5
5	Commissioning the device .....	6
6	Replacing the WP 65 soldering tips.....	6
7	Accessories .....	7
8	Disposal.....	8
9	Warranty .....	8

## 1 About these instructions

Thank you for the confidence you have shown in buying the Weller WP 65 soldering iron. The device has been manufactured in accordance with the most rigorous quality standards, which ensure that it operates perfectly.

These instructions contain important information which will help you to start up, operate and service the WP 65 soldering iron safely and correctly as well as to eliminate simple faults or malfunctions yourselves.

- ▷ Read these instructions and the accompanying safety information carefully before starting up the device and starting work with the WP 65 soldering iron.
- ▷ Keep these instructions in a safe place and so that they are easily accessible to all users.

### 1.1 Directives taken into consideration

The Weller WP 65 soldering iron conforms to the specifications of the EC Declaration of Conformity as defined by Directives 2004/108/EC, 2006/95/EC and 2011/65/EU (RoHS).

### 1.2 Applicable documents

- Operating instructions for your supply unit
- Operating instructions for WP 65

## 2 For your safety

- The WP 65 soldering iron has been manufactured in accordance with the current state of the art and recognised safety rules and regulations. There is nevertheless the risk of personal injury and damage to property if you fail to observe the safety information set out in the accompanying booklet and the warnings given in these instructions.

- Always pass on the WP 65 soldering iron to third parties together with these operating instructions.
- The manufacturer accepts no liability for improper use of the tool or for unauthorised modifications.

## 2.1 Please observe the following guidelines:

- |   |  |
|---|--|
| <b>General information</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>– Always place the WP 65 soldering iron in the intended safety rest.</li><li>– Remove all inflammable articles from around the hot soldering iron.</li><li>– Always wear suitable protective clothing when using the WP 65.</li><li>– Never leave a hot WP 65 unattended.</li><li>– Do not work on electrically live parts.</li><li>– Antistatic plastics are provided with conductive fillers to prevent the build-up of static charge. This also reduces the insulating properties of the plastic.<br/>Do not work on electrically live parts.</li><li>– Always wear eye protection when working with soldering and desoldering applications.</li><li>– Read and follow the operating instructions for the Weller supply unit.</li></ul>   |
| <b>Handling soldering/de soldering tips</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>– Do not place or leave hot soldering/desoldering tips on the worktop or on plastic surfaces.</li><li>– Wet the tinned soldering/desoldering tips with solder once they have heated up in order to remove oxide layers that form during storage or contamination from the soldering/desoldering tips.</li><li>– Ensure the soldering/desoldering tips are well wetted during intervals between soldering and desoldering and prior to storage of the device.</li><li>– Do not use aggressive fluxing agents.</li><li>– Always make sure that the soldering/desoldering tips are properly seated.</li><li>– Select the lowest possible working temperature.</li><li>– Select the largest possible soldering/desoldering tip shape for the application (roughly as large as the soldering pad).</li><li>– Wet the soldering/desoldering tips well to ensure efficient heat transfer between the soldering/desoldering tips and the soldering spot.</li><li>– Switch off the system if you do not intend to use the soldering/desoldering tool for prolonged periods.</li><li>– Wet the tips before placing the soldering/desoldering tool in the safety rest.</li><li>– Apply the solder directly at the soldering point, not on the soldering/desoldering tips.</li><li>– Do not apply excessive force to the soldering/desoldering tips.</li><li>– Always make sure that the soldering iron is placed properly in the safety rest.</li></ul> |

## 2.2 Intended use

Use the WP 65 soldering iron exclusively for the purpose indicated in the operating instructions of releasing, accommodating and depositing electronic components under the conditions specified herein. Intended use of the WP 65 soldering iron also includes the requirement that you

- adhere to these instructions,
- observe all other accompanying documents,
- comply with national accident prevention guidelines applicable at the place of use.

The manufacturer accepts no liability for any damage resulting from failure to use the device in compliance with these operating instructions or unauthorised modifications to the device.

## 3 Included in delivery

WP 65 packed	T0052921599
– WP 65 soldering iron	T0052921599
– XNT A soldering tip Ø 1.6 mm	T0054485100
– Operating Instructions for WP 65	
<b>Also included in WP 65 soldering set</b>	<b>T0052921699</b>
– WDH 10 switching holder	T0051512199
– Sole plate connector	T0058703153
– Operating instructions of WDC 2	

## 4 Device description

### 4.1 Soldering iron WP 65

The WP 65 soldering iron is characterised by very fast and precise achievement of the soldering tip temperature. A highly powerful 65 W heater element provides excellent dynamic performance. Thanks to its slim-line design and the extremely short distance from the handle to the tip, this soldering iron can be used for general purposes from precision soldering to high-temperature soldering. The WP 65 can only be switched to Standby or OFF mode using an optional switching holder. For directions for setting the standby temperature and the switching times, please refer to the operating instructions of the supply unit in use.

## 4.2 Technical data

Temperature range	100°C - 450°C (212°F - 850°F)
Tool cable	Silicone rubber, heat resistant
Heating element	Integrated heating wire element
Temperature sensor	Platinum sensor
Heating output	65 W
Voltage (heater)	24 V
Heat-up time	(approx.) 7s (50°C to 380°C) (120°F to 660°F)
Connection	6 pin connector, polarity protected with lock
Weight	30 g incl. cordless tip
Tip type	XNT series
Supply unit	Weller stations

## 5 Commissioning the device

### **WARNING!** Risk of burns



The soldering tips of soldering irons become very hot during soldering and desoldering processes.

There is a risk of burns from touching the tips.

- ▷ Do not touch the hot soldering tips and keep them away from inflammable objects.

1. Carefully unpack the WP 65 soldering iron.
2. Place the soldering iron into safety rest WDH 10.
3. Insert the connecting plug (5) into the power supply socket and lock it by turning it clockwise.
4. Check to make sure that the mains voltage matches the voltage specified on the rating plate of the supply unit.
5. Switch on the supply unit and set the required temperature.
6. If the tool has not reached the required temperature. Wet the soldering tip with solder.

## 6 Replacing the WP 65 soldering tips

### **WARNING!** Risk of burns



The soldering tip becomes hot during soldering and desoldering processes.

There is a risk of burns from touching the soldering tip.

- ▷ The soldering tool must be switched off and stand at least 3 min. in the safety rest (WDH 10) until the soldering tip has cooled off. Only replace the soldering tips when they are cold.

### Replacing a used soldering tip

1. Place the soldering tool in the WDH 10 safety rest.
2. Switch off the supply unit.
3. Wait three minutes until the soldering tip has cooled off.
4. Hold the soldering iron with the tip angled slightly downwards.  
Hold the soldering iron by the rear handle and unscrew  
the barrel (3) by turning anticlockwise  
Pull off the barrel (3) forwards  
The soldering tip (2) is now loose in the barrel (3)



**Note** Do not set the soldering tip / measuring down or allow it to cool on the metal wool or plastic surfaces. When using more than one type of soldering tip, it is recommended that the soldering tip (2) and the barrel (3) be used together in the changer system (see 3, figure above).

Keep the heat transfer surfaces of the soldering tip and heating element clean. The heating element must not come into contact with soldering tin.

### Inserting a new soldering tip

5. Place the soldering tip into the tip receptacle with the tip pointing forwards. Push the tip receptacle together with the soldering tip over the heating element and rotate clockwise to tighten.
6. Switch on the supply unit and set the required temperature.

## 7 Accessories

### 7.1 XNT soldering tips for the WP 65 soldering iron

See the table XNT soldering tips for WP 65 soldering iron in the section in the back and at [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

### 7.2 Replacement parts and accessories for WP 65

Order no.	Description
T0052921199	WP 65 soldering iron
T0051512199	WDH 10 safety rest
T0051516199	WDH 10T safety rest
T0051384199	Metal wool for cleaning element for WDC 2



## 8 Disposal

Dispose of replaced equipment parts, filters or old devices in accordance with the rules and regulations applicable in your country.

## 9 Warranty

Claims by the buyer for physical defects are time-barred after a period of one year from delivery to the buyer. This does not apply to claims by the buyer for indemnification in accordance with § § 478, 479 BGB (German Federal Law Gazette).

We shall only be liable for claims arising from a warranty furnished by us if the quality or durability warranty has been furnished by use in writing and using the term "Warranty".

### In addition, for the USA and Canada:

Weller Tools warrants to the original purchaser and any subsequent owner ("Buyer") that Weller soldering and desoldering products will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from date of purchase, provided that no warranty is made with respect to products which have been altered, subjected to abuse or improperly used, installed or repaired. Use of non-Weller Tools components will void this warranty if a non-Weller Tools component is defective (or is the source of the defect). Weller Tools will repair or replace products found to be defective not caused by a part, component or accessory manufactured by another company, during the warranty period. Contact Weller Tools GmbH with dated proof of purchase and return to Apex Tool Group, LLC., 14600 York Rd. Suit A, Sparks, MD 21152. All costs of transportation and reinstallation shall be borne by the Buyer.

IN NO EVENT SHALL WELLER TOOLS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. WELLER TOOLS LIABILITY FOR ANY CLAIMS ARISING OUT OF THIS WARRANTY SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

THE PERIOD OF ALL IMPLIED WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED TO 12 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE BY THE USER.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

**Subject to technical alterations and amendments!**

Updated operating instructions are available for download at [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

WP 65

ES


## Manual de uso




**WP 65****Componentes principales del aparato**

Cuando no use el soldador  
depositelo siempre en  
el soporte de seguridad.

WDH 10

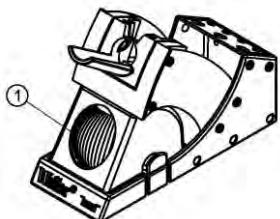

WP 65

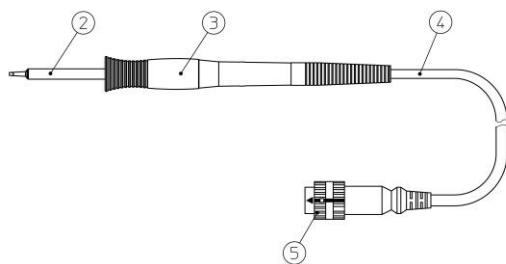

4D9R1039

- 
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Limpiador             | 4. Cable de silicona antiestático y termorresistente |
| 2. Punta de soldadura    | 5. Clavija de conexión con mecanismo de bloqueo      |
| 3. Casquillo de sujeción |  |

## Índice

1 Acerca de estas instrucciones.....	3
2 Acerca de la seguridad .....	3
3 Piezas suministradas .....	5
4 Descripción del aparato .....	5
5 Puesta en servicio del aparato .....	6
6 Cambio de las puntas de soldadura WP 65.....	7
7 Accesorios .....	8
8 Eliminación de residuos .....	8
9 Garantía.....	8

## 1 Acerca de estas instrucciones

Le agradecemos la confianza depositada en nosotros al comprar el lápiz de soldadura WP 65 de Weller. La fabricación de este aparato está sometida a los más rigurosos controles de calidad para garantizar un perfecto funcionamiento del mismo.

Este manual de uso contiene información importante para poder poner en marcha y manejar de forma segura y adecuada el lápiz de soldadura WP 65, así como para realizar tareas de mantenimiento e incluso reparar pequeñas averías.

- ▷ Lea atentamente estas instrucciones de uso y las indicaciones de seguridad adjuntas antes de poner en funcionamiento el lápiz de soldadura WP 65.
- ▷ Mantenga este manual de uso en un lugar al que puedan acceder todos los usuarios del aparato.

### 1.1 Directivas que tener en cuenta

El lápiz de soldadura WP 65 de Weller dispone de la Declaración de Conformidad CE que certifica el cumplimiento de los requisitos básicos de seguridad contemplados en las Directivas 2004/108/CE, 2006/95/CE y 2011/65/EU (RoHS).

### 1.2 Documentos aplicables

- Manual de instrucciones para la unidad de alimentación
- Manual de uso para el WP 65

## 2 Acerca de la seguridad

- El lápiz de soldadura WP 65 ha sido fabricado conforme a los últimos avances tecnológicos y las normativas y disposiciones de seguridad reconocidas. No obstante, existe riesgo de daños personales y daños a la propiedad si se hace caso omiso a la información de seguridad establecida en el folleto adjunto que acompaña a este manual de instrucciones y a las advertencias mencionadas al respecto.

- Entregue siempre el lápiz de soldadura WP 65 a terceros junto con este manual de uso.
- El fabricante no asumirá ningún daño resultante del uso indebido de la herramienta ni de modificaciones no autorizadas.

## 2.1 Tener en cuenta lo siguiente:

### Indicaciones generales

- Colocar siempre el lápiz de soldadura WP 65 en el soporte de seguridad previsto a tal efecto.
- Retirar todos los objetos inflamables de las proximidades de la herramienta de soldadura.
- Llevar siempre una indumentaria protectora adecuada al utilizar el WP 65.
- Mantener siempre vigilado el WP 65 caliente.
- No trabajar en piezas sometidas a tensión.
- Los materiales plásticos antiestáticos contienen sustancias de relleno conductoras para impedir que se puedan producir cargas estáticas. De esta forma también quedan mermadas las propiedades aislantes del material plástico.  
No trabajar en piezas sometidas a tensión.
- Llevar siempre protección ocular al trabajar con aplicaciones de soldadura y desoldadura.
- Leer y respetar las indicaciones recogidas en el manual de uso de la unidad de alimentación Weller.

### Manejo de las puntas de soldadura / desoldadura

- No colocar ni dejar las puntas de soldadura/desoldadura calientes sobre la esponja limpiadora ni sobre superficies de plástico.
- Recubrir las puntas de soldadura/desoldadura estañadas al calentar el soldador por primera vez, así se eliminarán todas las películas de óxido o impurezas de las puntas de soldadura/desoldadura que se hayan acumulado durante el almacenamiento.
- Durante las interrupciones de la soldadura/desoldadura y antes de almacenar la herramienta, asegurarse de que las puntas de soldadura/desoldadura estén bien recubiertas.
- No utilizar fundentes agresivos.
- Asegurarse siempre de que las puntas de soldadura/desoldadura estén colocadas correctamente.
- Seleccionar una temperatura de trabajo lo más baja posible.
- Seleccionar unas puntas de soldadura/desoldadura lo más largas posibles para la aplicación: aprox. de la longitud de la placa de soldar.
- Recubrir bien las puntas de soldadura/desoldadura para asegurarse una transferencia de calor eficiente entre las puntas de soldadura/desoldadura y el punto de soldadura.
- Desconectar el sistema si no está previsto utilizar la herramienta de soldadura/desoldadura durante largos períodos de tiempo.
- Recubrir las puntas antes de colocar la herramienta de soldadura/desoldadura en el soporte de seguridad.
- Soldar directamente en el punto de soldadura, no en las puntas de soldadura/desoldadura.
- No someter las puntas de soldadura/desoldadura a fuerzas físicas.

- Asegurarse siempre de que el lápiz de soldadura está colocado correctamente en el soporte de seguridad.

## 2.2 Uso reglamentario

Emplear el lápiz de soldadura WP 65 exclusivamente para el propósito indicado en el manual de uso en lo referente a la liberación, alojamiento y fijación de componentes electrónicos bajo las condiciones especificadas aquí. Dentro del uso previsto para el lápiz de soldadura WP 65 también se incluye lo siguiente:

- Seguir las instrucciones de este manual.
- Seguir las instrucciones de todos los documentos que acompañan al aparato.
- Cumplir las normas de prevención de accidentes laborales vigentes en el país de uso.

El fabricante no asumirá ningún daño resultante del uso incorrecto de este aparato en cumplimiento con el presente manual de instrucciones o de las modificaciones no autorizadas en el aparato.

## 3 Piezas suministradas

**WP 65 embalado** **T0052921599**

- Soldador WP 65 T0052921599
- XNT A punta de soldar Ø 1,6 mm T0054485100
- Manual de uso WP 65

**Elementos adicionales para el juego de soldadura WP 65** **T0052921699**

- WDH 10 soporte de seguridad T0051512199
- Conector enchufable para placa de fondo T0058703153
- Manual de uso para WDC 2

## 4 Descripción del aparato

### 4.1 Lápiz de soldadura WP 65

El lápiz de soldadura WP 65 se distingue por su gran rapidez y precisión para alcanzar la temperatura deseada. La extraordinaria potencia (65 W) de su elemento calefactor le proporciona un comportamiento dinámico excelente. Su reducido diseño y la corta distancia entre el mango y la punta permiten utilizar este lápiz de soldar de forma universal, desde los trabajos más precisos hasta aquellos que requieran mayor temperatura. El soldador WP 65 sólo se puede desconectar o poner en modo stand-by con un soporte de seguridad opcional. La información relativa al ajuste de temperatura para el modo de inactividad, así como de los tiempos de desconexión, aparece recogida en el manual de uso de la unidad de alimentación.

**Nota** El lápiz de soldadura WP 65 de Weller debe utilizarse únicamente con las unidades de alimentación Weller.

## 4.2 Datos técnicos

Rango de temperatura	100 °C – 450 °C (212 °F – 850 °F)
Cable de la herramienta	Caucho de silicona, resistente al fuego
Elemento calefactor	Alambre de calefacción integrado
Sensor de temperatura	Sensor de platino
Potencia de calentamiento	65 W
Tensión de calentamiento	24 V
Tiempo de calentamiento	(aprox.) 7 s (50 °C a 380 °C) (120 °F a 660 °F)
Conector	Conector de 6 polos con protección contra polaridad inversa y mecanismo de bloqueo
Peso de la herramienta	30 g incluida punta sin cable
Tipo de punta	Serie XNT
Unidad de alimentación	Estaciones Weller

## 5 Puesta en servicio del aparato

### ¡ADVERTENCIA! Riesgo de quemaduras



Las puntas del lápiz de soldadura alcanzan temperaturas muy elevadas durante los trabajos de soldadura/desoldadura.

Existe riesgo de quemaduras al tocar las puntas de soldadura/desoldadura.

- ▷ No toque las puntas de soldadura calientes y manténgalas siempre alejadas de objetos inflamables.

1. Desembalar con cuidado el lápiz de soldadura WP 65.
2. Colocar el lápiz de soldadura en el soporte de seguridad WDH 10.
3. Insertar la clavija de conexión (5) en la unidad de alimentación corriente y bloquearla girándola en sentido horario.
4. Comprobar si la tensión de la red coincide con los datos de la placa de identificación de la unidad de alimentación.
5. Encender la unidad de alimentación y ajustar la temperatura deseada.
6. Una vez que la herramienta ha alcanzado la temperatura deseada. Estañar la punta de soldadura.

## 6 Cambio de las puntas de soldadura WP 65

### ¡ADVERTENCIA!



#### Riesgo de quemaduras

La punta de soldadura alcanza temperaturas muy elevadas durante la soldadura y dessoldadura.

Existe riesgo de quemaduras al tocar la punta de soldadura .

- ▷ La herramienta de soldadura debe permanecer desconectada en el soporte de seguridad (WDH 10) por lo menos durante 3 min. para que la punta de soldadura se enfrie. Las puntas de soldadura solo se deben cambiar cuando estén frías.

#### Extracción de la punta antigua

1. Colocar la herramienta de soldadura en el soporte de seguridad WDH 10.
2. Apagar la unidad de alimentación.
3. Esperar 3 min hasta que la punta de soldadura se haya enfriado.
4. Mantener el soldador con la punta mirando ligeramente hacia abajo.  
Sujetar el soldador por la parte trasera del mango y desenroscar el casquillo de sujeción (3) girándolo hacia la izquierda  
Retirar el casquillo de sujeción (3) tirando de él hacia delante  
La punta de soldar (2) quedará suelta en el casquillo de sujeción (3)



**Nota** Cuando esté caliente, no colocar ni dejar enfriar nunca la punta de soldar / medir sobre la lana de limpieza o superficies de plástico. Si usa diferentes tipos de puntas de soldar, es recomendable utilizar juntos la punta de soldar (2) y el casquillo de sujeción (3) en el sistema de cambio (véase 3 imagen superior).

Mantener siempre limpias las superficies de transmisión térmica de las puntas de soldadura y la resistencia. El elemento calefactor no debe entrar en contacto con el estaño para soldar.

### Instalación de una punta de soldadura nueva

5. Introducir la punta de soldar con la punta mirando hacia delante en el casquillo de sujeción. Colocar el casquillo de sujeción con la punta de soldar pasándolo por la resistencia y apretarlo girándolo hacia la derecha.
6. Encender la unidad de alimentación y ajustar la temperatura deseada.

## 7 Accesorios

### 7.1 Puntas de soldadura XNT para el lápiz de soldadura WP 65

Ver la tabla de puntas de soldadura XNT para lápiz de soldadura WP 65 al final de este manual y en [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

### 7.2 Piezas de repuesto y accesorios para el WP65

N.º pedido	Descripción
T0052921199	Lápiz de soldadura WP 65
T0051512199	Soporte de seguridad WDH 10
T0051516199	Soporte de seguridad WDH 10T
T0051384199	Lana de acero para útil limpiador WDC 2



## 8 Eliminación de residuos

Eliminar las piezas sustituidas del equipo, filtros u otros aparatos antiguos según las normas y regulaciones aplicables en el país correspondiente.


## 9 Garantía

Las reclamaciones por parte del comprador en cuanto a defectos físicos se limitan a un periodo de un año a partir de la fecha de entrega al comprador. Solo válido para los derechos del comprador según el art. §§ 478, 479 BGB (código civil alemán).

Nosotros asumiremos solo aquellas reclamaciones relacionadas con la garantía que hemos concedido, siempre y cuando la garantía de calidad y durabilidad haya sido concedida de forma escrita y con mención expresa del término "Garantía".

**¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas!**

Encontrará los manuales de instrucciones actualizados en [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

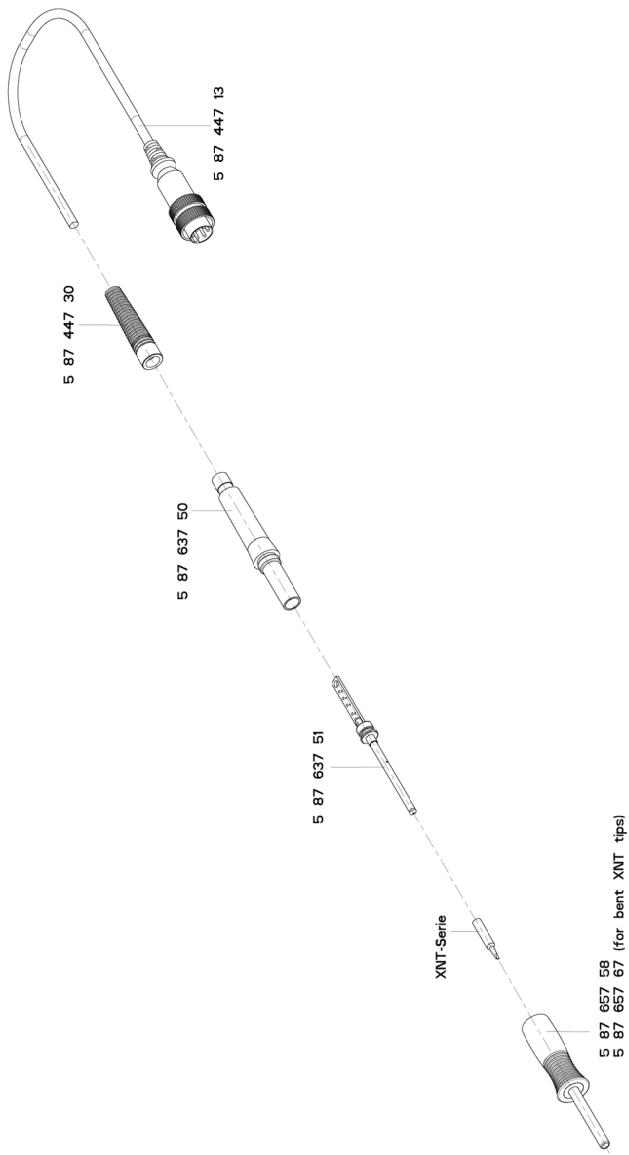

## XNT soldering tips for WP 65

Model		Type description	Width A inch	mm	Order no.
XNT 1		Round tip Length: 27 mm	Ø 0.0197	Ø 0,5	T005 44 850 99 T005 44 850 10
XNT 1S		Round slim tip Length: 28,5 mm	Ø 0.0079	Ø 0,2	T005 44 852 99 T005 44 852 10
XNT 1SC		Round slim tip Length: 27 mm	0.0157 x 0.0059	Ø 0,4 x 0,15	T005 44 862 99 T005 44 862 10
XNT 4		Round, sloped 45° Length: 29,5 mm	Ø 0.0472	Ø 1,2	T005 44 855 99 T005 44 855 10
XNT 6		Chisel tip Length: 29,5 mm	Ø 0.063 x 0.0157	Ø 1,6 x 0,4	T005 44 856 99 T005 44 856 10
XNT A		Chisel tip Length: 28,0 mm	Ø 0.063 x 0.0157	Ø 1,6 x 0,4	T005 44 851 99 T005 44 851 10
XNT B		Chisel tip Length: 27,0 mm	Ø 0.0945 x 0.0315	Ø 2,4 x 0,8	T005 44 857 99 T005 44 857 10
XNT C		Chisel tip Length: 27,0 mm	Ø 0.126 x 0.0315	Ø 3,2 x 0,8	T005 44 858 99 T005 44 858 10
XNT D		Chisel tip Length: 28,0 mm	Ø 0.1575 x 0.0315	Ø 4,0 x 0,8	T005 44 853 99 T005 44 853 10
XNT GW		Gull wing Length: 27,5 mm	0.059	1,5	T005 44 880 99 T005 44 880 10
XNT GW1		Gull wing Length: 33 mm	0.079	2,0	T005 44 854 99 T005 44 854 10
XNT H		Chisel tip Length: 28,0 mm	Ø 0.0315 x 0.0157	Ø 0,8 x 0,4	T005 44 859 99 T005 44 859 10
XNT K		Chisel tip Length: 28 mm	Ø 0.0472 x 0.0157	Ø 1,2 x 0,4	T005 44 860 99 T005 44 860 10
XNT AX		Chisel tip Length: 28 mm	Ø 0.063 x 0.0315	Ø 1,6 x 0,8	T005 44 864 99 T005 44 864 10
XNT 1X		Chisel tip Length: 27,5 mm	Ø 0.0157	Ø 0,4	T005 44 865 99 T005 44 865 10
XNT S		Chisel tip Length: 37,5	Ø 0.0157	Ø 0,4	T005 44 868 99 T005 44 868 10
XNT 1LX			Ø 0.0079	Ø 0,2	T005 44 872 99 T005 44 872 10

Model		Type description	Width A inch	mm	Order no.
XNT HX 45°		Chisel tip Length: 36,5	Ø 0.0315 x 0.0157	Ø 0,8 x 0,4	T005 44 873 99 T005 44 873 10
XNT 4X 45°		Chisel tip Length: 34,6	Ø 0.0472 x 0.0157	Ø 1,2 x 0,4	T005 44 874 99 T005 44 874 10
XNT 1SLX 45°		Chisel tip Length: 39,5	Ø 0.0157	Ø 0,4	T005 44 875 99 T005 44 875 10
XNT KN		Knife Length: 33 mm	0.0787	2,0	T005 44 863 99 T005 44 863 10
		Measuring tip Length: 31,4 mm			T005 44 861 99
XNT		Screw M4 Length: 26,0 mm			T005 44 879 99
		Barrel			T005 87 657 58
		Barrel for bent XNT			T005 87 657 67

Order no.

T005 xx xxx 99 = 1 Piece

T005 xx xxx 10 = 10 Pieces

For more information about tip type series please visit [www.weller.de/tips](http://www.weller.de/tips).

Subject to technical change without notice!

**G E R M A N Y**  
**Weller Tools GmbH**  
Carl-Benz-Str. 2  
74354 Besigheim  
Phone: +49 (0) 7143 580-0  
Fax: +49 (0) 7143 580-108

**G R E A T B R I T A I N**  
**Apex Tool Group**  
**(UK Operations) Ltd**  
4<sup>th</sup> Floor Pennine House Washington,  
Tyne & Wear  
NE37 1LY  
Phone: +44 (0) 191 419 7700  
Fax: +44 (0) 191 417 9421

**F R A N C E**  
**Apex Tool Group SNC**  
25 Av Maurice Chevalier  
77832 Ozoir-la-Ferrière  
Phone: +33 (0) 1.64.43.22.00  
Fax: +33 (0) 1.64.43.21.62

**I T A L Y**  
**Apex Tool S.r.l.**  
Viale Europa 80  
20090 Cusago (MI)  
Phone: +39 (02) 9033101  
Fax: +39 (02) 90394231

**S W I T Z E R L A N D**  
**Apex Tool Switzerland Sàrl**  
Crêt-St-Tombet 15  
2022 Bevaix  
Phone: +41 (0) 24 426 12 06  
Fax: +41 (0) 24 425 09 77

**I N D I A**  
**Apex Power Tools India Pvt. Ltd.**  
Regus business centre  
Level 2, Elegance, Room no. 214  
Mathura Road, Jasola  
New Delhi - 110025

**A U S T R A L I A**  
**Apex Tools- Australia**  
P.O. Box 366  
519 Nurigong Street  
Albury, N. S. W. 2640  
Phone: +61 (2) 6058-0300  
Fax: +61 (2) 6021-7403

**C A N A D A**  
**Apex Tools - Canada**  
5925 McLaughlin Rd. Mississauga  
Ontario L5R 1B8  
Phone: +1 (905) 455 5200  
Fax: +1 (905) 387-2640

**C H I N A**  
**Apex Tool Group**  
A-8 Building, No. 38 Dongsheng Road,  
Heqing Industrial Park, Pudong  
Shanghai 201201  
Phone: +86 (21) 60 88 02 88  
Fax: +86 (21) 60 88 02 89

**U S A**  
**Apex Tool Group, LLC**  
14600 York Rd. Suite A  
Sparks, MD 21152  
Phone: +1 (800) 688-8949  
Fax: +1 (800) 234-0472

T005 57 252 03 / 04.2015  
T005 57 252 02 / 10.2012

[www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com)

**Weller®**

Weller® is a registered Trademark and registered Design of Apex Tool Group, LLC.  
© 2015, Apex Tool Group, LLC.